

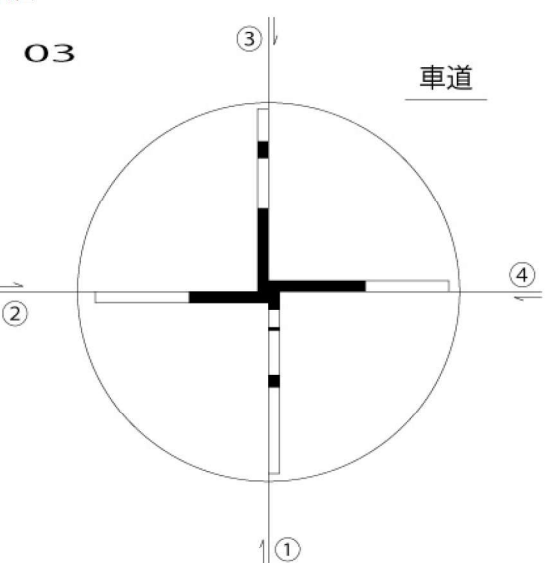
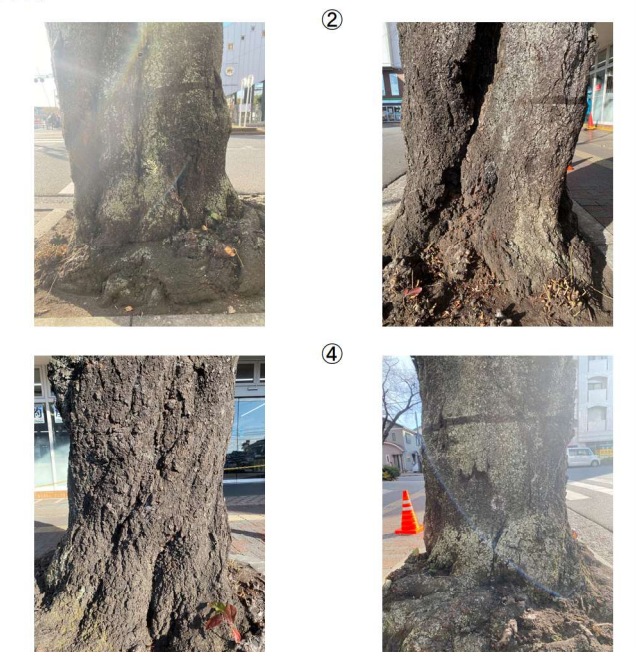
腐朽診断カルテ（レジ）

No. 3

街路樹カルテ番号：

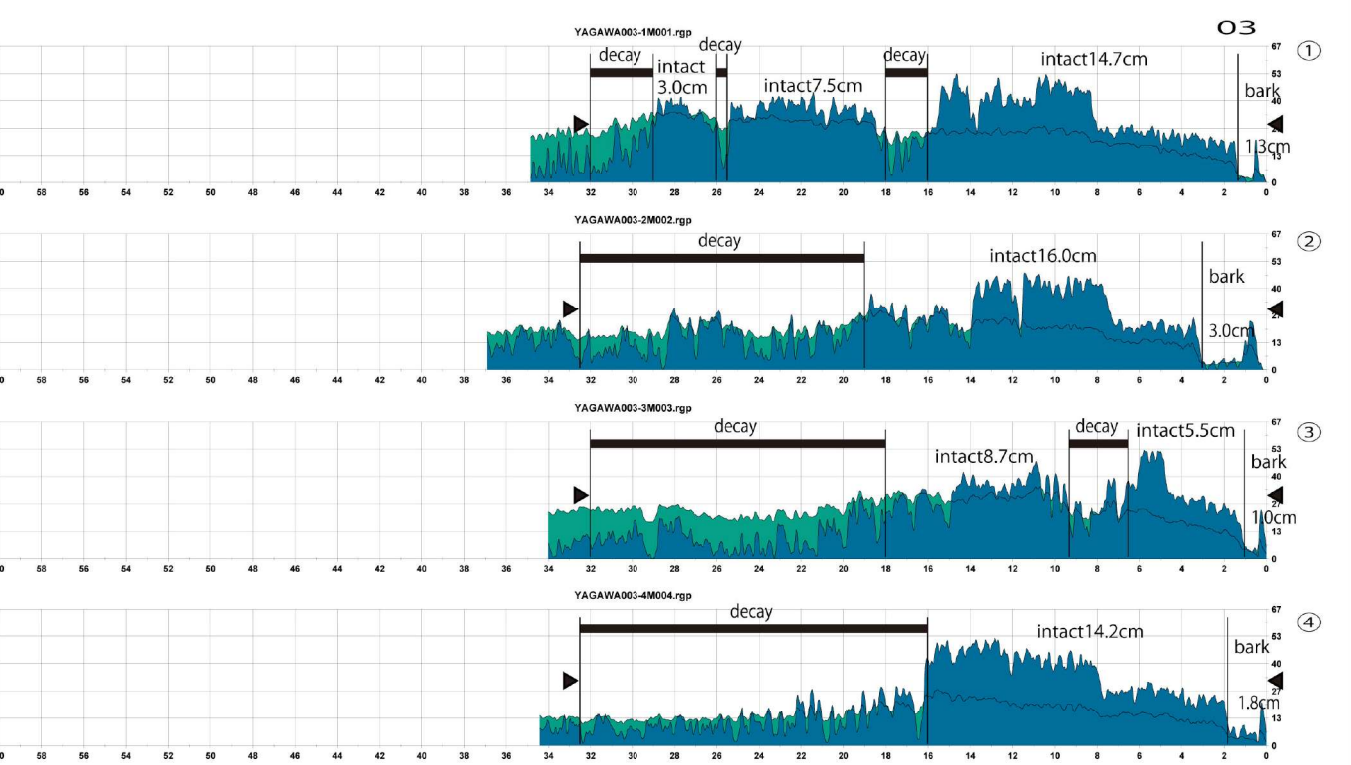
事務所名：国立市道路交通課

路 線 名	矢川通り	樹木医名		診断日	2023 年 12 月 20 日
樹木番号	03	樹 種 名	サクラ	樹高	12.0m
				幹周	254 cm
				枝張	11.0m

測定高さ	0.6m	測定直径	↓ 64.0 cm ↔ 65.0 cm	機種名	PD600
想定断面図			測定位置写真		
					

t / R 率	各測定方向の t/R 率と t/R 率の計算式				
	① 0.821	(14.7+7.5+3) / (64/2-1.3)	② 0.542	(16) / (65/2-3)	
	③ 0.458	(5.5+8.7) / (64/2-1)	④ 0.463	(14.2) / (65/2-1.8)	
腐 朽 空洞率 (%)	18.4 %	空洞率計算式 (64-1.3-1-14.7-7.5-3-5.5-8.7 + 65-3-1.8-16-14.2) / (64-1.3-1 + 65-3-1.8) = 2			

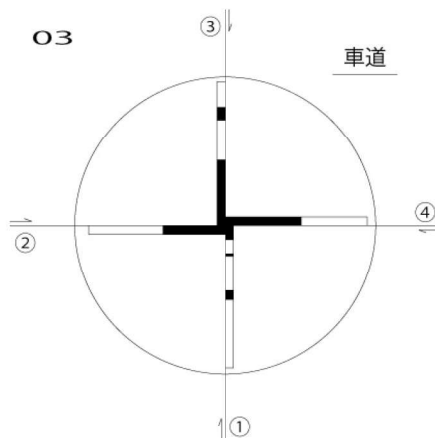
所 見
幹にやや大きな腐朽空洞が認められる。

測定結果					
凡 例	▶ : データの終点	■ : 腐朽(空洞)部	bark : 樹皮	intact : 健全	decay : 腐朽(空洞)部

③



②



④



①